



Eichelstöcker GmbH Flugzeugbau

Hafenstraße 6, 96052 Bamberg LBA-Nr.: II-B14

☎ 0951-61413

www.flugzeug-eichelsdoerfer.de

Fax: 0951-67772

info@flugzeug-eichelsdoerfer.de

TIP 01-2001

Muster/Baureihe:

Typ/Model:

LS 4 alle Baureihen

Mögliche Falschmontage des Seitenruders

Beim Einbau des Seitenruders besteht die Möglichkeit, dass der obere Seitenrunderbolzen nicht in die dafür vorgesehene BÜchse, sondern davor eingeschoben wird.

Dies ist möglich, weil der Dreiecksbeschlag der BÜchse (am Seitenflossenholm) oben offen ist. Im Normalfall ist eine Falschmontage spätestens bei der Höhenleitwerksmontage feststellbar, da entweder das HLW nicht verriegelt werden kann, oder die Funktion des Höhenruders eingeschränkt wird. Da es aber auch möglich ist, dass diese Funktionseinschränkungen nicht auftreten, ist auf die richtige Montage des Seitenruders besonders zu achten.

Erstellt am 25.07.01

Name

Hans-Ludwig Vornlocher