

Gegenstand: Risse am Tankentlüftungssammelbehälter

Betroffene Geräte: TOP, aber nicht Baureihe Kiwi TOP und ASW 24 TOP

Geräte-Nr.: 5004

Dringlichkeit: Sofort, vor dem nächsten Start bzw. Inbetriebnahme des Triebwerks.

Vorgang: Bei einem TOP hatte sich eines der 4 in den Tankentlüftungssammelbehälter (über der Propellerwelle) eingelöteten Messingrohre gelöst. Rohr und Schlauch können in den laufenden Propeller gelangen und größere Folgeschäden verursachen.

Maßnahmen: Der Tankentlüftungssammelbehälter ist an den Lötstellen der 4 Anschlußrohre auf Risse zu überprüfen.
Sollten Risse aufgetreten sein, Tankentlüftungssammelbehälter durch verbessertes Neuteil ersetzen.
Bei der nächsten 25 Std. Kontrolle ist auf jeden Fall das verbesserte Neuteil einzubauen.

Material: Verbesserter Tankentlüftungssammelbehälter ist bei Hersteller zu beziehen.

Masse und
Schwerpunktlage: Nicht betroffen

Freigabe MPL	Ausgabe (edition)	LBA anerkannt (LBA approved)	Blatt-Nr. (page-no.)
Datum (date)	vom (date)		1
<i>R. Baum</i> 24.8.95	24.8.95		von (of)
			1